

284: ЕСМ-Р029900 Недостаточный наддув турбокомпрессора / нагнетателя.
Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника



V70 (08-), 2008, D5244T5, M66

27/5/2015

ПЕЧАТЬ

284: ЕСМ-Р029900 Недостаточный наддув турбокомпрессора / нагнетателя. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника

**Информация
кода
неисправности**

Условие

Если фактическое давление наддува отклоняется от расчетного давления наддува для модуля управления двигателя (ЕСМ), генерируется код неисправности. Эта неисправность диагностируется модулем управления двигателя (ЕСМ), когда работает двигатель.

Заменяемое значение

- Ограничение эффективной мощности двигателя.

Возможные причины

- Утечки воздуха в системе впуска.
- Неправильный впуск датчика температуры воздуха.
- Поврежден сервомотор управления турбонагнетателем.
- Клапан системы рециркуляции отработавших газов заблокирован в открытом положении.
- Поврежден турбонагнетатель.

**Симптом (симптомы)
дефекта**

- Езда./Плохая работа/недостаток мощности
- Текстовое окно и сигнальный символ/Текстовое сообщение

27/5/2015

ПЕЧАТЬ